


 


Innhold:

- 1 stk. krympestrømpe 3mm gul/grønn.
- 2 stk. krympestrømpe 3mm sort.
- 2 stk. krympeslange 6mm sort.
- 1 stk. krympeslange 12mm sort.
- 1 stk. endehette.

FOR TILKOBLING I BOKS:

1. Avmantle ca. 10 cm av ytterkappen på varmekabelen.
2. Fjern alu-skjerm og trekk så jordlederne tilbake. Se FIG 1. Tre på gul/grønn krympeslange og krymp denne.
3. Fjern deretter ca. 9 cm av neste (hvite) isoleringslag, slik at ca. 1 cm står igjen.
4. Frigjør lederne fra det sorte halvledermaterialet ved å dra de ut på hver sin side, til ca. 8 mm står igjen innerst, fjern resterende halvledermateriale, se FIG 2.
5. Tre 3 mm krymp på faseledere og krymp disse med varmepistol. Tre så på 6mm krymp over faselederne ned mot jordingen. Krymp så denne og klem for å lage en bukse til faselederne. Se FIG 3.

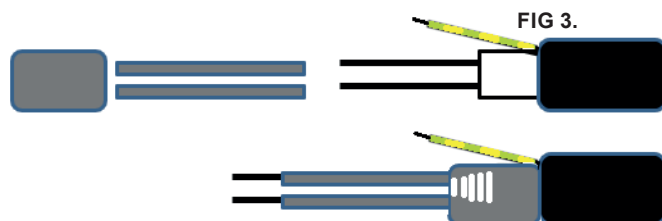

FOR ENDEAVSLUTNING:

1. Avmantle 15mm av ytterkappen. Klipp bort halvparten av jorden og dra den bakover. Se FIG 4
2. Fjern deretter ca. 1 cm av neste (hvite) isoleringslag. Klipp så bort 5mm av den ene lederen. Se FIG 5.
3. Tre så på 6mm krympeslange, klem sammen utenfor lederen. Se FIG 6.
4. Tre jording tilbake over krympestrømpen og tape med elektrikertape. Tre så på endehetten og varm denne forsiktig fra enden og inn mot kabel. Hold fast i hetten med en hanske, til den sitter.
5. Som en ekstra sikkerhet krympes 12mm krympeslange som er overlapping på halve hetten og inn på kabel. Se FIG 7.

